

ثلجة بلت ان


دليل الصيانة السريع

**RF2795BIR**



## 5.1 إزالة الثلج

### إزالة الثلج من مقصورة الثلاجة

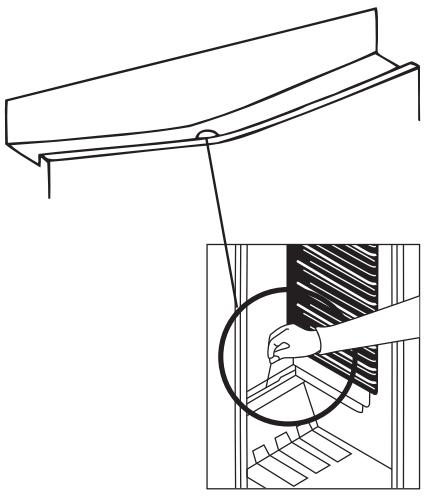


- تحدث عملية إزالة الثلج تلقائياً داخل مقصورة الثلاجة في أثناء التشغيل. يجمع درج التبخير المياه، التي تتراكم تلقائياً.
- يجب تنظيف درج تبخير المياه وفتحة تصريف المياه دورياً مع إزالة سادة الصرف لمنع المياه من التراكم بالجزء السفلي للثلاجة بدلاً من صرفها.
- يمكنك أيضاً تنظيف فتحة التصريف عن طريق صب نصف كوب من الماء عليها.

#### استبدال لمبة LED

لاستبدال أي من مصابيح LED، يرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

**ملاحظة:** قد يتم تغيير عدد وأماكن شرائط مصابيح LED وفقاً للطراز.

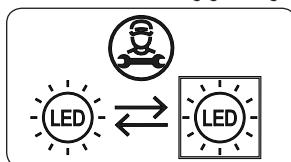

إذا كان المنتج مجهزاً بمصباح LED

هذا المنتج يحتوي على مصدر إضاءة من فئة كفاءة الطاقة .<E>

إذا كان المنتج مجهزاً بشرط (شراح) LED أو بطاقة (بطاقات) LED

هذا المنتج يحتوي على مصدر إضاءة من فئة كفاءة الطاقة .<F>

### التنظيف والصيانة

أفصل الجهاز عن التيار الكهربائي قبل التنظيف.

لا تغسل الجهاز عن طريق صب الماء عليه.

لا تستخدم منتجات المنظفات الكاشطة أو القوية أو الصابون لتنظيف الجهاز. بعد الغسيل، اشطفه باستخدام مياه نظيفة وجففه بعناية. بعد الانتهاء من التنظيف،

أعد توصيل القابس بمصدر التيار الكهربائي بأيدي جافة.

تأكد من عدم دخول الماء إلى مبيت المصباح والعناصر الكهربائية الأخرى.

يجب تنظيف الجهاز بشكل دوري باستخدام محلول بيكربونات الصودا والماء الفاتر.

نظف الإكسسوارات يدوياً بشكل منفصل بالماء والصابون. لا تتنظيف الإكسسوارات في غسالة الأطباق.

نظف المكفت بفرشاة مرتين في السنة على الأقل. سيساعدك ذلك على توفير تكاليف الطاقة وزيادة الإنتاجية.

يجب فصل قابس الكهرباء عن الجهاز أثناء التنظيف.



## الأخطاء

إذا كنت تواجه مشاكل في ثلاجتك، يرجى التحقق مما يلي قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع.

نوع الخطأ	المعنى	الماذ؟	ما الذي يجب أن تفعله؟
E01	تحذير المستشر	اصل بالخدمة لتحصل على المساعدة في أقرب وقت ممكن.	اصل بالخدمة لتحصل على المساعدة في أقرب وقت ممكن.
E02	تحذير المستشر	اصل بالخدمة لتحصل على المساعدة في أقرب وقت ممكن.	اصل بالخدمة لتحصل على المساعدة في أقرب وقت ممكن.
E03	تحذير المستشر	اصل بالخدمة لتحصل على المساعدة في أقرب وقت ممكن.	اصل بالخدمة لتحصل على المساعدة في أقرب وقت ممكن.
E06	تحذير المستشر	اصل بالخدمة لتحصل على المساعدة في أقرب وقت ممكن.	اصل بالخدمة لتحصل على المساعدة في أقرب وقت ممكن.
E07	تحذير المستشر	اصل بالخدمة لتحصل على المساعدة في أقرب وقت ممكن.	اصل بالخدمة لتحصل على المساعدة في أقرب وقت ممكن.
E08	تحذير انخفاض الفولطية	لقد انخفضت قدرة إمداد الجهاز بالطاقة إلى أقل من 170 فولت.	- هذا الخطأ ليس عطلاً بالجهاز، ولكنه يساعدك على تجنب تلف الضاغط. يلزم زيادة الفولطية مرة أخرى حتى المستويات المطلوبة. إذا استمر ظهور هذا التحذير، فيلزم الاتصال بفني.
E10	حجرة الثلاجة ليست باردة بدرجة كافية	من المرجح حدوث ذلك بعد: - انقطاع الكهرباء لفترة طويلة. - وضع طعام ساخن في الثلاجة.	1. اضبط درجة حرارة الثلاجة على قيمة أكثر برودة أو اضبطه على Super Cool (وضع التبريد الفائق). ينبغي أن يساهم ذلك في إزالة رمز الخطأ بمجرد الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة. أبق الأدوات مغلقة لتجنب انتقال القيمة المستقرة الموصول إلى درجة الحرارة الصحيحة. 2. يرجى إخلاء الموضع المواجه لفتحات قناة أنبوب الهواء وتجنب وضع الطعام بالقرب من المستشر. إذا استمر ظهور هذا التحذير، فيلزم الاتصال بفني.
E11	حجرة الثلاجة باردة جداً	نقطات متعددة	1. تأكد مما إذا كان وضع Super Cool (التبريد الفائق) قد التشتت. 2. اخفض درجة حرارة قسم الثلاجة. 3. تحقق مما إذا كانت الفتحات نظيفة وغير مسدودة. إذا استمر ظهور هذا التحذير، فيلزم الاتصال بفني.

- تم وضع القابس بشكل صحيح في المقبس

إذا كنت تواجه مشكلة في جهازك، يرجى التتحقق مما يلي قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع.

**جهازك لا يعمل**

**تحقق مما يلي:**

- وجود طاقة

مقبس التيار الكهربائي معيّب. التتحقق من هذا، ضع جهاز آخر يعمل في المقبس نفسه.

**أداء الجهاز ضعيف**

**تحقق مما يلي:**

- **الجهاز متقل:** إذا تم إيقاف تشغيل الجهاز أو نزع القابس، فعليك الانتظار لمدة 5 دقائق على الأقل قبل توصيل الجهاز بالطاقة أو إعادة تشغيله كي لا يتلف الضاغط.
- إذا كنت لن تستخدم جهازك لفترة طويلة (على سبيل المثال طوال العطلة الصيفية)، فقم بفصله عن التيار الكهربائي. عليك تنظيف الجهاز وفقاً لفصل التنظيف واترك الباب مفتوحاً لمنع الرطوبة والرائحة.
- إذا استمرت المشكلة بعد اتباع جميع التعليمات أعلاه، يرجى استشارة أقرب مركز صيانة معتمد.
- **الجهاز الذي اشتريته مصمم للاستخدام المنزلي فقط.** فهو غير مناسب للاستخدام التجاري أو المشترك. إذا استخدم المستهلك الجهاز بطريقة لا تتوافق مع هذه التعليمات، فنحذف أن الجهة المصنعة والتاجر لن يتحملوا مسؤولية أي إصلاحات أو أعطال خلال فترة الضمان.

## **نصائح لتوفير الطاقة**

1. قم بتركيب الجهاز في غرفة باردة جيدة التهوية وليس معرضة لأنشعـة الشمس المباشرـة وليس بالقرب من مصدر للحرارة (مثل المبرد أو الفرن) وإن يجب استخدام لوحة عازلة.
2. اترك الطعام والمشروبات الساخنة حتى تبرد قبل وضعها داخل الجهاز.
3. ضع الطعام المذاب في مقصورة الثلاجة، إن وجدت. فإن درجة الحرارة المخصصة للمواد الغذائية المجمدة ستساعد على تبريد مقصورة الثلاجة أثناء إذابتها. وهذا سيوفر الطاقة. سبودي الطعام المجمد المتراكـع ليذوب خارج الجهاز إلى إهـارـة الطـاقـة.
4. يجب تغطية المشروبات أو السوائل الأخرى عندما تكون داخل الجهاز. إذا لم يتم تغطيتها، ستزداد الرطوبة داخل الجهاز، وبالتالي فإن الجهاز سيسـتـخدـمـ المـزـيدـ منـ الطـاقـةـ كماـ أنـ تـغـطـيـةـ المشـرـوـبـاتـ وـالـسوـالـيـاتـ الآخـرـيـ تـسـاعـدـ فيـ الحـفـاظـ عـلـىـ رـاحـتـهـاـ وـطـعـمـهـاـ.
5. تجنب إبقاء الأبواب مفتوحة لفترات طويلة وفتح الأبواب بمعدل متكرر للغاية، إذ إن الهواء الدافئ سيدخل الجهاز ويسبب في تشغيل الضاغط في كثير من الأحيان دون داع.
6. احرص على إغلاق أغطية المقصورات ذات درجات الحرارة المختلفة (الدرج الحافظ للأغذية، وحدة التبريد إن وجدت).
7. يجب أن تكون سادة الباب نظيفة ومرنة. **في حالة التلف، استبدل السادة.**

**تحقق مما يلي:**

- **باب الجهاز مغلق بشكل صحيح:** وجود غبار على المكفت وجود مساحة كافية في الجدران الخلفية والجانبية.
- **جهازك يصدر ضوضاء ضوضاء طبيعية:** تحدث طقطقة: أثناء الإذابة التقافية للثلج.
- **عندما يتم تبريد الجهاز أو تسخينه (بسبب تمدد المواد المصنوع منها الجهاز):** تحدث طقطقة قصيرة: عندما يقوم الترمومترات بتشغيله/إيقاف تشغيله لأول مرة.
- **ضوضاء المотор:** تشير إلى أن الضاغط يعمل بشكل طبيعي. قد يصدر الضاغط مزيداً من الضوضاء لفترة قصيرة عند تشغيله لأول مرة.
- **صوت رذا وحدث فقاعي:** نتيجة تدفق غاز التبريد في أنابيب النظام.
- **يحدث ضوضاء تدفق المياه:** بسبب تدفق المياه إلى حاوية التخزين. يكون ذلك الضوضاء طبيعـيـاـ أثناء إـزاـءـةـ الـثـلـاجـةـ.
- **تصدر صوت يُشبه هبوب الرياح:** في بعض الطرازات أثناء التشغيل العادي للنظام بسبب دوران الهواء.
- **حوالـةـ الجهاـزـ التيـ تـلامـسـ مـفـصـلـ الـبابـ دـافـةـ** خلال فصل الصيف (المواسم الدافـةـ)، قد تصبح الأسطح الملامسة لمفصل الباب أكثر دفـأـةـ أثناء تشغيل الضاغط، وهذا أمر طبيعي.
- **هـنـاكـ تـراـكمـ لـلـرـطـوبـةـ دـاخـلـ الـجـهاـزـ** حيث تراكم الرطوبة داخل الجهاز.
- **تحقق مما يلي:** جميع الأطعمة معبأة بشكل صحيح. يجب أن تكون الحاويات جافة قبل وضعها داخل الجهاز.
- **يـتـمـ فـتـحـ بـاـبـ الجـهاـزـ بشـكـلـ متـكـرـرـ.** تدخل رطوبة الغرفة إلى الجهاز عند فتح الأبواب. تزداد الرطوبة بشكل أسرع عند فتح الأبواب بشكل متكرر، وخاصة إذا كانت نسبة الرطوبة في الغرفة مرتفعة.
- **الباب لا يفتح أو يغلق بشكل صحيح**: هناك طعام أو عبوة تمنع الباب من الإغلاق. مفاصل الأبواب تالفـةـ أوـ مـزـقـةـ.
- **الجهاز الخاص بك على سطح مستو.** يمكن أن يصدر الضاغط صوتاً مرتفعاً أثناء اشتغاله، أو يمكن أن يرتفع صوت ضوضاء الضاغط/الثلاجة مع بعض النماذج أثناء التشغيل وفي بعض مثل حالة ربط المنتج بالكهربـاءـ لأـوـ مـرـةـ، وذلك مرتبـطـ بـتـغـيـرـ فيـ درـجـةـ الحرـارـةـ المـحـيـطـةـ أوـ تـغـيـرـ فيـ الاستـعـمالـ. هذا أمر عادي ؛ عندما تصل درجة حرارة الثلاجة إلى المستوى المطلوب، ينخفض صوت الضوضاء تلقائياً.